


# 数显型推拉计

## FM-207

 
 
 
 
 
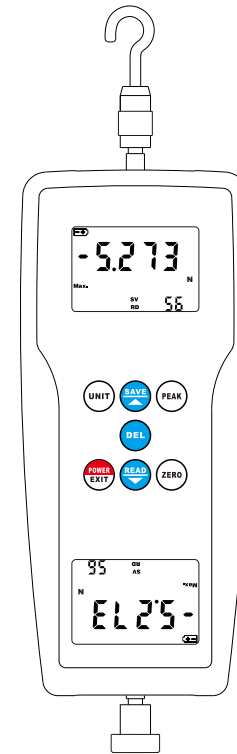


当您购买这部推拉计时，标志着您在精密测量领域里向前迈进一步。该表系一部以计算机为核心的测试工具，如果操作技术得当，其坚固性可容多年使用。在使用之前，请详阅此说明书并妥善保管在容易取阅的地方。

# 目录

1. 简介.....	1
2. 功能特点.....	1
3. 技术参数.....	2
4. 结构说明.....	3
4.1 整体结构.....	3
4.2 显示器.....	5
4.3 操作按键.....	6
5. 仪器的开机和关机.....	7
5.1 仪器的开机.....	7
5.2 仪器的关机.....	7
6. 仪器的校零.....	7
7. 实时测量模式和峰值保持模式.....	7
8. 数据的储存.....	7
9. 数据的浏览.....	8
10. 数据的删除.....	8
11. 联机软件的安装.....	8
12. 数据传输功能.....	8
13. 同步测试功能.....	8
14. 单位转换功能.....	9
15. 设置自动关机.....	9
16. 安装与测试.....	9
17. 更换电池.....	10
18. 安全注意事项.....	10
19. 随机附件的规格及用途.....	12
20. 配件清单.....	12

## 19. 随机附件的规格及用途

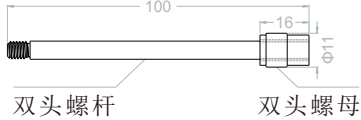附件名称	结构简图	附件用途
拉力钩		测试拉力时悬挂待测物
平面测头		测试待测平面或凸面的推力
圆锥形测头		测试待测平面或凹弧面或孔口的推力
V形槽测头		测试待测物外圆表面或相互垂直平面的棱边的推力
V形楔测头		测试待测平面或凹槽平面及棱边的推力
加长连接杆 (FM-207-100K 不带此杆)		测试头位置不够长时采用加长连接杆

## 20. 配件清单

标准配件	电子拉力计	
	拉力钩	
	平面测头	
	圆锥形测头	
	V形槽测头	
	V形楔测头	
	加长连接杆 (FM-207-100K不带此杆)	双头螺杆
		双头螺母
可选附件	使用说明书	
	手提便携箱	
	光盘	
	USB数据线	
	蓝牙适配器	
	电源适配器	
推拉力计支架		

## 1. 简介

FM-207系列推拉力计是我公司最新设计研发的一种数显式推拉力计。其具有高精度、易操作、携带方便等优点。更具有峰值保持测试模式，方便测试者使用，且可将测试数据储存并输入到电脑作统计分析。与各种试验台及夹具组合可构成不同用途的试验机。

数显式推拉力计有很多规格供用户选用，用户可根据所需测试产品的力值大小，选择相应规格的仪器。科学的使用测试范围为满量程的10%~100%，计量部门建议不要使用满量程的1%以下部分。同时，在仪器和被测试物就位后开始测试前，按ZERO(置零)键清零以消除夹具等重量。

数显式推拉力计是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器，广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。数字显示分辨率高，采样速度快，使用方便，为新一代高效高精度的推拉力测试仪器。

## 2. 功能特点

- \* 高精度高分辨率。
- \* 数字显示，无视差。
- \* N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
- \* 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
- \* 数据储存功能，可储存99个测试值。
- \* 数据输出功能，可将数据通过数据线或蓝牙输入电脑做各种分析。
- \* 绿色环保，可设置10分钟无操作自动关机；也可以通过手动关机。
- \* 可以使用碱性电池供电；也可以接6V直流电源供电。

### 3. 技术参数

型号	FM-207-1K	FM-207-2K	FM-207-5K	FM-207-10K	FM-207-20K	FM-207-50K	FM-207-100K
测量范围	±1kgf	±2kgf	±5kgf	±10kgf	±20kgf	±50kgf	±100kgf
	±1000gf	±2000gf	±5000gf				
	±9.8N	±19.6N	±49N	±98N	±196N	±490N	±980N
	±2.2Lbf	±4.4Lbf	±11Lbf	±22Lbf	±44Lbf	±110Lbf	±220Lbf
分辨率	0.001kgf	0.001kgf	0.001kgf	0.001kgf	0.01kgf	0.01kgf	0.01kgf
	1gf	1gf	1gf				
	0.01N	0.01N	0.01N	0.01N	0.1N	0.1N	0.1N
	0.001Lbf	0.001Lbf	0.01Lbf	0.01Lbf	0.01Lbf	0.1Lbf	0.1Lbf
准确度	0.2级						
精度	±0.2%FS(量程)±1数字峰值						
单位	kgf, gf, N, Lbf						
可测量值	峰值, 瞬时值						
显示	四位大液晶, 正反向双显示屏						
关机模式	10分钟自动关机或手动关机						
背光	蓝色背光						
容许负荷	150%F.s(超110%F.s时, 有蜂鸣声报警)						
数据输出	USB, 蓝牙						
电源	2节5号电池 或 6V直流电源						
工作温度	0~40°C						
工作湿度	<80%						
工作环境	周围无震源及腐蚀性介质						
净重量	390g						
尺寸	211x80x36mm						

- A. 如果操作错误, 可能会损坏本仪器或导致严重的事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法, 请在使用前仔细阅读此说明书, 阅读后妥善保存, 以备再次阅读。
- B. 如果是测试冲击负荷请选用最大负荷比所要测试的冲击负荷大一倍的机型。

#### 18.2 警告事项:

- A. 在破坏性测试时, 应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生的飞溅物质伤及人体。
- B. 不要使用已损坏或严重弯曲变形的夹具。自制夹具请参阅本说明书中相关的参数(本公司另备有各类夹具, 客户可根据需要另行选购)。
- C. 不要超出最大量程来使用本仪器。否则可能导致传感器损坏, 甚至发生事故。
- D. 当测试值超过量程的110%时, 蜂鸣器会连续鸣叫, 此时请快速解除所加之载荷, 或降低负荷。

#### 18.3 安全事项:

- A. 使用电源适配器供电时, 不要使用额定电压以外的电源, 否则可能会引起电击或火灾。
- B. 不要用湿手拔出或插入插头, 否则可能导致触电。
- C. 不要拉拽电源适配器的电源线来拔出插头, 以免电线被扯断而遭电击。
- D. 请用柔软的布来清洁本机。将布浸入泡有清洁剂的水中, 拧干后再清除灰尘和污垢。注意: 不要使用易挥发的化学物质来清洁本机(如挥发剂、稀释剂、酒精等)
- E. 请勿在以下环境中操作本机
- ① 潮湿的环境
  - ② 多尘的环境
  - ③ 使用油或化学品的地方
  - ④ 周围有震源的地方
- 使用完毕后, 请把拉力计放于配有的便携箱中, 以保护测试转轴免受外界的冲击力。
- G. 该产品为液晶显示, 高精度集成电子产品, 请勿撞击、挤压, 使用完毕后, 请把产品放于配有的便携箱中。
- H. 不要自行拆卸修理或改造本机, 这些行为可能引起仪器永久性故障。

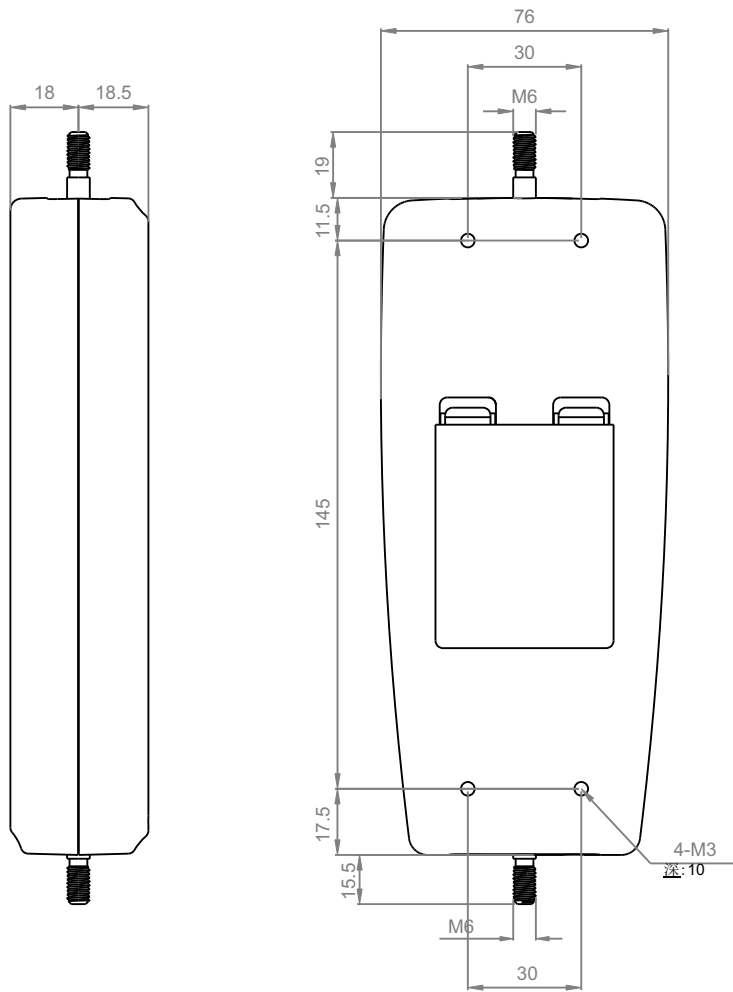


图6 外形及安装尺寸图

#### 17. 更换电池

17.1 当电池电压过低，显示器上将出现电池符号，需要更换电池。

17.2 打开电池盖，取出电池。

17.3 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

17.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

#### 18. 安全注意事项

18.1 注意事项：

#### 4. 结构说明

##### 4.1 整体结构

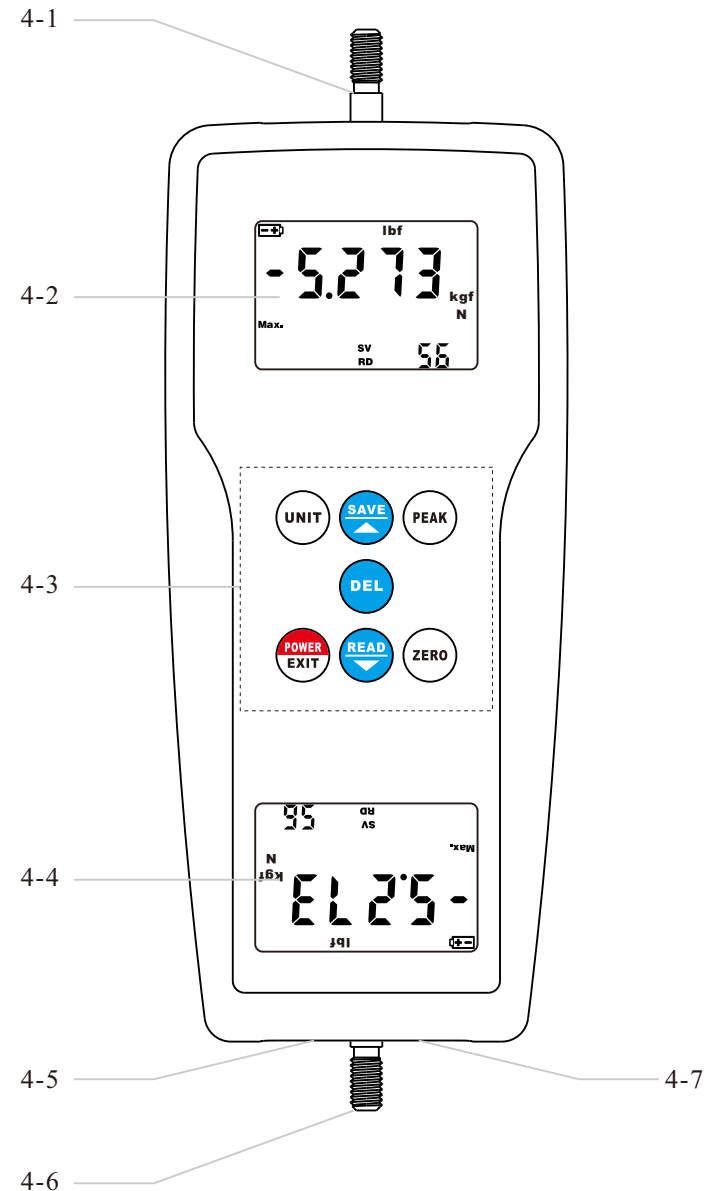


图1 整体结构（正面）

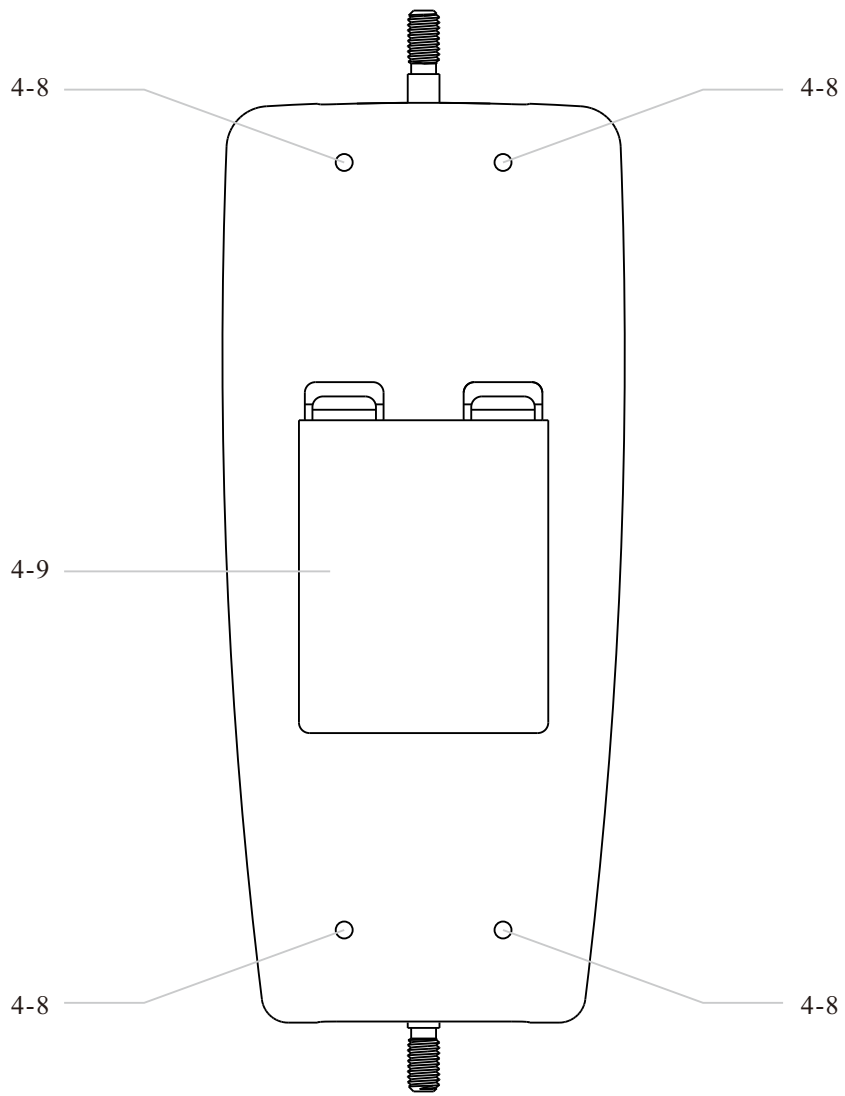


图2 整体结构（背面）

打开电脑桌面上的软件“TestRS232(Cn)”。点击“系统设置”，选择正确的端口，通常是“COM1”、“COM3”、“COM5”；选择“推拉力计”。点击“保存”，然后点击“退出”。点击“数据采集”，点击“开始/继续”，按保存/加键“SAVE/▲”，当前测量数据就能传输到软件内。可以进行相关数据的处理。

#### 14. 单位转换功能

在实时测量模式或峰值保持模式下，按单位键（UNIT），即可实现测量单位的转换。

#### 15. 设置自动关机

在开机状态下，按住电源/返回键（POWER/EXIT）不放，大概3秒钟。显示器出现“AUFO”（AUTO）字母，松开按键。显示器出现“10”或“0”数字，分别表示10分钟无按键操作自动关机和无自动关机，按保存/加键（SAVE/▲）或读取/减键（READ/▼）切换，按电源/返回键（POWER/EXIT）退出。

#### 16. 安装与测试

开机后，根据需要使用出厂默认设置直接进行测试或按操作按键选择测试模式后进行测试。

- A. 选择合适的测试用接头夹具安装到推拉力计上（自制夹具请参考以下“外形及安装尺寸图”中相关数据）。
- B. 请牢固的握住推拉力计或将推拉力计安装于合适的测试机台上进行测试，测试时请使被测试力和推拉力计的推拉杆成一直线，以便测得准确的荷重值。
- C. 测试完成后，卸下负荷，关闭电源，取下夹具，将各物件清洁后放回工具箱内，以备下次使用。

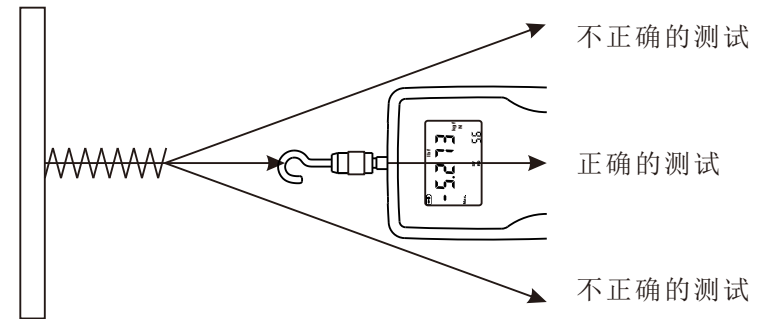


图5 正确的测量方向

## 9. 数据的浏览

储存了一定数量的测量数据后，按读取/减键（READ/▼），仪器进入浏览模式，显示器上的储存指示符SV消失，读取指示符RD显示。显示器上会显示当前储存数据值，和“当前数据编号/已存数据组数”，如“38/56”。按保存/加键（SAVE/▲）或读取/减键（READ/▼）切换数据。若要退出浏览模式，按电源/返回键（POWER/EXIT）即可。

## 10. 数据的删除

在浏览模式下，按删除键（DEL）即可删除当前数据。在测量模式下，按住删除键（DEL）不放，大概3秒钟，已储存的数据会被全部删除。

## 11. 联机软件的安装

本仪器可以选配联机软件的安装CD光碟，软件步骤如下，具体可以参考CD光碟内的演示视频及文档。

→首先运行随机配置的CD光碟后，将在得到文件夹内，打开文件夹内的压缩包，双击“TestSetup.Cn”文件。

→点击“下一步(N)”；

→点击“浏览(R)...”，选择软件的安装位置，点击“确定”；

→点击“下一步(N)”点击“是(Y)”；

→点击“下一步(N)”；

→点击“安装(I)”；

→点击“完成”

蓝

## 12. 数据传输功能

安装好联机软件后，插入选配的USB数据线或备到电脑，设备的安装步骤可以参考CD光碟文档。

打开电脑桌面上的软件“TestRS232(Cn)”。点击“系统设置”，选择正确的端口，通常是“COM1”、“COM3”、“COM5”；选择“推拉力计”。点击“保存”，然后点击“退出”。

点击“数据采集”，点击“开始/继续”，按读取/减键“READ/▼”，已储存在仪器的数据就能全部传输到软件内。可以进行相关数据的处理。

## 13. 同步测试功能

安装好联机软件后，插入选配的USB数据线或蓝牙适配器，安装设备到电脑，设备的安装步骤可以参考CD光碟内的演示视频及文档。

## 结构功能说明

### 4-1 传感螺丝

该螺丝是整个仪器的测力传感结构部件，其作用是传导拉力计所受到的推力或拉力。它可以连接拉力钩、平面测头、圆锥形测头、V形槽测头、V形楔测头、加长连接杆等附件。附件的说明详见12页。

### 4-2 显示器A

用来显示测量读数、测量单位、操作期间的提示信息等。

### 4-3 操作按键区域

分布着所有操作按键，整个仪器的按键操作在这里完成。

### 4-4 显示器B

用来显示测量读数、测量单位、操作期间的提示信息等。其主要作用是有利于在多个方向上读取读数。

### 4-5 数据线接口

它可以连接专配的USB数据线，配合数据采集软件实现数据采集功能。

### 4-6 固定螺丝

它是仪器的固定结构部件，可以配合其他构件固定仪器。

### 4-7 电源接口

可以连接6V直流电源，实现直流电源供电。

### 4-8 固定螺孔

它也是仪器的固定结构部件，可以配合其他构件固定仪器。

### 4-9 背后电池盒

安装电池的地方，实现电池供电。

## 4.2 显示器

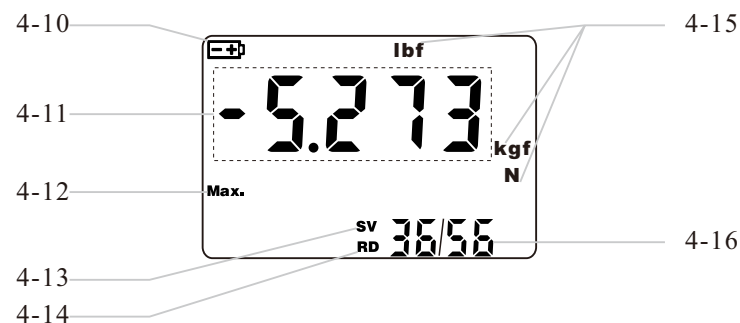



图3 显示器

### 显示器功能说明

#### 4-10 电池指示符“”

当电池电压过低时，屏幕左上角出现“”，提示电池电压不足，需要更换电池。

#### 4-11 测量数值

在本机中，推力（压力）默认为正值（不显示“+”）；拉力默认为负值（显示“-”）。

#### 4-12 峰值指示符MAX.

当“MAX.”显示时，表示峰值保持模式，显示屏显示的是峰值；当不显示“MAX.”时，表示实时测量模式，屏幕显示的数值随负荷的变化而变化。

#### 4-13 储存指示符SV

当“SV”显示时，表示当前处于测量模式，显示测量数值可被储存。

#### 4-14 读取指示符RD

当“RD”显示时，表示当前处于数据浏览模式，显示的数值为前期储存的数值。

#### 4-15 测量单位

表示当前的测量单位，包括“kgf”、“gf”、“N”、“lbf”。只显示这些单位的其中一种。

#### 4-16 数据组数

在测量模式下，显示已存数据组数，如“55”，在浏览模式下，显示“当前数据编号/已存数据组数”，如“36/55”。

### 4.3 操作按键

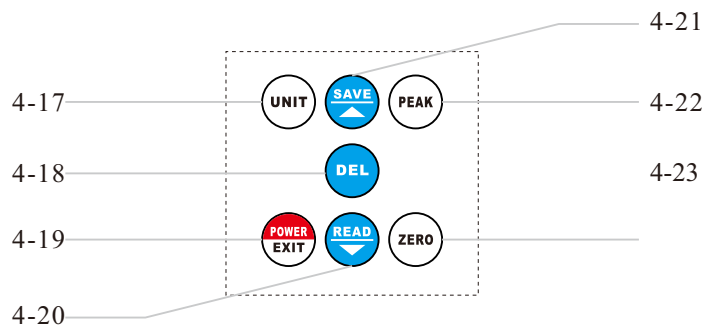


图4 操作按键

#### 操作按键功能说明

##### 4-17 单位键(UNIT)

它是单位转换键，用于单位转换操作。

##### 4-18 删除键(DEL)

它是删除已存数据的操作按键。

##### 4-19 电源/返回键(POWER/EXIT)

它是电源开关键，也是数据浏览模式下的返回键，还是调出自动关机设置的操作按键。

##### 4-20 读取/减键(READ/▼)

它是进入数据浏览模式的操作按键，也是数据传输到电脑的传输按键，是浏览已存数据时的向下按键，又是设置关机时间时的转换键。

##### 4-21 保存/加键(SAVE/▲)

它是保存测量读数时的操作按键，也是浏览已存数据时的向上按键，还是设置关机时间时的转换键。

##### 4-22 峰值键(PEAK)

它是峰值保持模式与实时测量模式的转换按键。

##### 4-23 校零键(ZERO)

仪器校零的操作按键。

### 5. 仪器的开机和关机

#### 5.1 仪器的开机

安装好电池或接通交流电源后，按电源/返回键（POWER/EXIT）开机。

#### 5.2 仪器的关机

##### 5.2.1 手动关机

在开机状态下，按住电源/返回键（POWER/EXIT）大概2秒钟，显示器上出现“OFF”时松开按键，仪器关机。

##### 5.2.2 自动关机

仪器可以设置10分钟无按键操作后自动关机，具体设置方法见15设置自动关机

### 6. 仪器的校零

按照要求，把仪器安装到测量位置后，按校零键（ZERO）即可校零，显示器显示数值为0。

\* 当所使用的夹具的重量超过量程的20%或本机有超过量程20%的负荷存在时，按置零键无法清零，此时需选用较轻的夹具或解除所加的负荷，再次清零。

### 7. 实时测量模式和峰值保持模式

本仪器可以设置两种测量模式，实时测量模式和峰值保持模式。当显示器上没有峰值指示符“MAX”时，为实时测量模式，测试值随负荷重的变化而变化；按峰值键（PEAK），显示峰值指示符“MAX”，为峰值保持模式，所示的测试值为测试中的最大值。

### 8. 数据的储存

当仪器处于测量模式，显示器上显示储存指示符SV。按保存/加键（SAVE/▲），当前数据就会被储存到仪器内，已储存数据组数加一。本仪器最多可以储存99组测量数据。